

تخطيط تهيئة مكائن العدد المعان بالحاسوب لعمليات التشغيل المختلفة

د. حسين سالم كيطان*

تاريخ الاستلام: 2009/ 9/ 2

تاريخ القبول: 2010/ 4/ 1

الخلاصة

ان اغلب العمليات التصنيعية والتشغيلية تنجز باستخدام مكائن التشغيل المختلفة، حيث تمر المشغولات بسلسلة من العمليات التشغيلية المختلفة ابتداءً من المادة الاولية وصولاً الى المنتج النهائي المطلوب. قبل اجراء عملية تشغيل المشغولات تهيئ هذه المكائن وتشمل عملية التهيئة تثبيت عدة القطع المناسبة، المثبتات، المشغولة تحديد سرعة القطع، معدل التغذية، عمق القطع وسوائل التبريد. ان دقة عملية التهيئة تؤثر على دقة عمل الماكينة وايضا دقة ابعاد المنتجات والاجزاء المصنعة او المشغولة التي تعتمد على دقة اجزاء الماكينة، وكنتيجه فعدم دقة الماكينة يؤدي الى ارتفاع تكاليف ووقت التشغيل. في هذا البحث تم تخطيط عمل ماكينة الخراطة بتخطيط عمل عدة القطع من خلال ايجاد بعد التهيئة الامثل (Setting up size) لعدة القطع، حيث تم اجراء تطبيق عملي بتشغيل (12) عينه باقطار مختلفة متقاربة على ماكينة الخراطة وايجاد افضل بعد تهيئة للعدة عن سطح المشغولة لغرض تمكيننا من استخدام ماكينة الخراطة في عمليات تشغيله مختلفه، تم استخراج بعد التهيئة المثالي $= 41.708 \text{ mm}$ بواسطة معادله احتساب بعد التهيئة وبالاعتماد على قيم مستحصله من المخطط النقطي (Dotted Diagram). ان ايجاد بعد التهيئة المثالي ضروري لتقليل عدد مرات ضبط عدة الماكينة (زيادة الوقت بين اعادة الترتيبات للعدة) وبالتالي تقليل وقت وكلفة التشغيل الى اقل مايمكن، لهذا الغرض تم تصميم وبناء برنامج معان بالحاسوب باستخدام لغة Q.Basic لايجاد بعد التهيئة المثالي.

الكلمات المرشده :- ماكينة العده , عمليات التشغيل , بعد التهيئة , المخطط النقطي , لغة Q-Basic

Computer- Aided Setup Planning of Machine Tools For Different Machining Operations

Abstract

Most of machining & manufacturing operations done by different machining machine tools, where the machining parts pass through different machining operations, starting from raw material to the final product. Machining parts accuracy depends on machine accuracy, inaccuracy of machine leads to long operation time & high cost. In this research planning turning operation machine including cutting tool planning by finding the best setting up size of cutting tool. The practical application has been done by machining (12) samples in different size on turning machine & finding best setting up size for the cutting tool from the surface of the machining part by using dotted diagram & setting up size Equation, we found best setting up size = 41.708 mm for different operations of turning machine. So finding the best setting up size is necessary to decrease the times of turning machine tool setup (increasing the time between tool re-setup) to decrease the machining time & cost to minimum as much as possible. Using Q-Basic language to build computer aided Program to find optimum setting up size.

Keywords: -Machine Tool, Machining Operations, Setup Dimension, Dotted Diagram, Q-Basic language

1- المقدمة

من عدة قطع وحامل للعدة (المقلمه) وعربه متحركه اما المشغوله فتدور حول محور دوراني يسمى المثبتات (Spindle) تهئ عدة القطع عند تشغيل مشغوله وتشمل عملياته التهيئة تضبيب العده في ثلاث اتجاهات للحركه كما موضحة بالشكل (1) هي [3]: -

1- حامل العده باتجاه المحور X: - يستخدم لسنتره رأس عدة القطع على طول قطر المشغوله المثبتة في المثبتات Chuck (الجوك) يستخدم هذا الاتجاه فقط في بداية التشغيل. , ويعتبر هذا الاتجاه مهم لان عدم سنتره عدة القطع يؤدي تشغيل ردي اوازله مفرطه لمعدن المشغوله .

2- حامل العده باتجاه المحور Y : - يستخدم لتحديد عمق القطع, وايضا يستخدم هذا الاتجاه فقط في بداية التشغيل هذا الاتجاه مهم وضروري لازالة صحيحة لمعدن المشغوله.

3 - حامل العده باتجاه المحور Z : - ويعتبر اهم اتجاه في عملية القطع حيث يمثل الحركه الرئيسي للعدة. حيث يسيطر على معدل التغذية عند حركة عدة القطع على طول المشغوله, لذلك بسبب حركه العده بالاتجاه Z تكون عرضه للبلي والتاكل اكثر من المحورين الاخرين X, Y.

فعملية تهيئة ماكنة الخراطه لانجاز عملياته تشغيليه معينه تشمل تثبيت المشغوله , عدة القطع المناسبه , المثبتات وايضا تشمل الاختيار المناسب لسرعة وعمق ومعدل التغذية وسوائل التبريد. فمسك المشغوله وادارتها ومسك قلم القطع وتوجيهه تعتبر من المهام الاساسية لعملياته الخراطه [4]

حيث ان جودة ونوعية المشغولات تتحدد بعناصر رئيسيه ثلاث هي [5, 6]

1- سرعة القطع: ويقصد بها السرعة التي تتحرك بها عدة القطع بالنسبه للسرعة الدورانيه للمشغوله, وتقاس سرعه القطع (m/min). وتعتمد سرعه القطع على قطر

يتميز عصرنا الحالي بانه عصر التصنيع , وهناك عناصر عده تؤثر في النشاط الصناعي هي الجانب البشري والمواد الخام والماكنة , والعنصر الاخير الماكنه له دور كبير في التطور الصناعي فكل ماينتجه المصنع هو من صنع الماكنة كما ان دقة وكلفة المنتج النهائي تعتمد على الاختيار الصحيح للمكائن والعمليات التشغيليه, وبالتالي يبني الانتاج على دقة وجوده مجموعة اجزاء وعناصر الماكنة فكلما زادت دقة الجزء المطلوب عمله لزم ان تكون الماكنة التي تنتج هذا الجزء اكثر منه دقة. فمكائن التشغيل هي اجهزه تدار بالطاقة الكهربائيه مصممه لاداء عمليات معينه لازاله المعدن وانتاج الشكل المراد على السطح المشغل , وبصفه عامه فان مهمه مكائن التشغيل الاساسيه هي تشغيل الاسطح الاسطوانيه او المنبسطة او كليهما , ويراعى عند تصميم تلك المكائن توفر وسائل لامسك وتثبيت الشغلة واداة القطع بالاضافه الى وسائل اخرى لترتيب الحركات للشغلة واداة القطع وذلك للحصول على الشكل المطلوب , وتعتبر ماكنة المخروطه أم ماكنات التشغيل كلها , لذلك تم دراستها في هذا البحث لما لها من اهميه كبيره في اداء الكثير من العمليات التشغيليه المختلفه. والمخارط انواع تختلف من حيث طبيعته عملها , الغرض منها , حجمها وتصميمها وطريقه تشغيلها [1]. ففي عملية الخراطه تدور المشغوله حول محور ثابت اما عدة القطع فتتحرك حركه خطيه على طول المشغوله. وتستخدم المخروطه لانجاز عمليات تشغيليه مختلفه مثل التنقيب (Drilling) , الخراطه المائله (Taper turning) , التسنين الداخلي والخارجي (internal external threading), التنعيم (Reaming) والمجاري الداخليه (Counter-boring) [2]. في عملياته الخراطه تتحرك عدة القطع على نظام مركب

الاجزاء مع مرور الزمن تحت تأثير قوى القطع.

- التباين في عملية التصنيع المستخدمة لتصنيع عدة القطع، حيث ينتج عنه تصنيع عدد قطع بانحرافات متأصله تؤثر على الابعاد النهائية للمشغولة.
- الاخطاء الهندسية (21 errors or Geometric error)، وتكون موجوده في الماكنة قبل عملية التشغيل (Cold start condition) وتحدث بسبب عيوب في تركيبه وبنية عدة القطع وعدم انتظام وضع اجزاء عدة القطع الناتجة من خلل و عيب اثناء عملية تصنيع اجزاء عدة القطع او من تآكل تدريجي للاجزاء او من كليهما معا. وكذلك اخطاء بسبب عدم تمركز العده باتجاهات المحاور (X, Y, Z).

الاجطاء بسبب المثبتات (Spindle errors)، وتكون موجوده في الماكنة قبل عملية التشغيل (Cold start condition) وتحدث بسبب عدم ترتيب وضع

(Misalignment) المثبتات (chuck) حول محور دورانه، ويحدث بسبب التآكل التدريجي للمثبتات او خلل في تنصيبها.

2- الاخطاء عند الحركه (Dynamic errors)، وتشمل:-

- تشوهات الماكنة تحت تأثير قوى القطع والتذبذب واهتزازات اجزاء الماكنة.

- عدم تثبيت الماكنة جيدا بالارض.
- عدم استواء الماكنة.

3- اخطاء بسبب قوى القطع.

4- تقلبات درجة الحرارة تؤدي لتغير وضع عناصر الماكنة واداة القطع المثبتة والشغلة .

5- دقة كفاءة العمل وظروف العمل حيث تساعد الاضاءة الجيدة لمكان العمل والتدفئة والتهويه المناسبة وطي المعدات بالالوان الهادئة على زيادة دقة اعداد المشغولات.

3- تصنيف مكائن التشغيل

تصمم مكائن التشغيل لاداء عمليات تشغيل على الجزء المشغل، وتصنيف

ونوع معدن المشغولة وعلى نوع معدن عدة القطع.

2- معدل التغذية:- ويقصد به معدل تغذية عدة القطع من معدن المشغولة، وتقاس حركه التغذية (mm/rpm)، ان اختيار معدل التغذية مساله وقرار يعتمد على خبرة المشغل. اعتبارات عدة تؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار وتحديد معدل التغذية منها شكل ونوع معدن عدة القطع، عمق القطع، صلابه الماكنة والمشغولة، نوع معدن المشغولة، درجه الانتهاء السطحي المطلوب.

3- عمق القطع:- هي المسافة التي تتغلغلها عدة القطع خلال المعدن المشغل اثناء عملية التشغيل وتكون مقدره (mm) في جميع عمليات تشغيل المعادن.

في هذا البحث تم تخطيط عمل ماكنة الخراطة بتخطيط عمل عدة القطع من خلال ايجاد بعد التهيئه الامثل (Setting up size) لعدة القطع.

2- دقة اعداد (تهيئة) مكائن التشغيل

ان المقصود بالدقة هو اقتراب ابعاد وشكل سطح الجزء المشغل من الابعاد المبينة في رسوم التشغيل المحدده من قبل المصمم في مرحلة التصميم، وان يكون حد التفاوت هو مقدار الانحراف المسموح به على الابعاد .

ان انحراف الابعاد عن حدود التفاوت المسموح به يؤدي اما الى رفض المنتج او اعاده التشغيل وهذا يؤدي الى زيادة تكاليف ووقت التشغيل، ففي عملية الخراطة اخطاء تشغيليه مختلفه تتفاعل فيما بينها فتؤثر على دقة المشغولة وابعادها النهائيه. حيث تحدث الانحرافات ابعاد على المشغولات بسبب الاخطاء التاليه [7,8]:-

1- الاخطاء الساكنه (Static errors)، وهي اخطاء مرتبطه بالماكنة نفسها ولها تأثير كبير على دقة ابعاد المشغولات، وتكون موجوده في الماكنة قبل عملية التشغيل (Cold start condition) وتحدث بسبب:-

- عدم انتظام (Misalignment) وضع اجزاء الماكنة المختلفه بسبب التمزق والتآكل والبلى التدريجي لتلك

مكائن التشغيل الى نوعين رئيسيين

هما [9] [10] :- :-

1- مكائن تشغيل تقليدية وتتضمن :-
الخراطة، القشط، التسوية، المناقب، المخارط، التجايف، توسيع الثقوب، المناشير، ضبط الثقوب، التفريز، التجليخ ومكائن اللولبة.

2- مكائن تشغيل لا تقليدية وتشمل :- مكائن التشغيل فوق الصوتي (Ultrasonic)، التفرغ الكهربائي (Electrical-discharge)، القوس الكهربائي (Electro-arc optical lasers)، الليزر (Optical lasers)، التشغيل الكيميائي (Electro chemical) والتشغيل بالحزمة الالكترونية (Electron beam machining).

وتصنف مكائن التشغيل لنوعين رئيسيين هما [11] :-

1- مكائن التشغيل العامه :- وتستخدم هذه المكائن لاغراض متنوعه وتسمح باداء عمليات تشغيلية متنوعه.

2- مكائن التشغيل الخاصه :- تصمم هذه المكائن لاداء عملية تشغيليه واحدة او لاداء عدد من العمليات وغالبا ما تكون تطبيقاتها محصوره في تشكيل جزء معين . .

4- التخطيط لعمل المكائن وتهيئة عدة الماكنة للعمليات التصنيعية المختلفة

ان البعد الذي يحدد موقع العدة مع اي سطح في التهيئة يسمى بالبعد المهيأ (Setting Upsize) غالبا على الرسم يختار البعد المتوسط (Main Dimension) كبعد مهيأ كما موضح في الشكل (2) وكما يوضح الشكل ايضا تشوه نظام MFTW system (Machine, Fixture, Tool, Work piece system) تحت تاثير قوى القطع. ان التمدد الحراري للعدة والماكنة وكذلك تاكل العده يكون فوق ابعاد الشغلة في حالة العمود (Shaft) وتحت ابعاد الشغلة في حالة الثقب (Hole)، اثناء عملية التشغيل تتجاوز ابعاد الشغلة السماحات المحددة. يمكن حساب بعد التهيئة كالآتي [12] :-

$$\Delta = L'm - LIs = Ym - Lt \quad \dots \dots \dots (1)$$

حيث :-

MFTW = نظام ماكنة، تثبيت، عده، شغلة system

Δ = الاختلاف بين الحجم المهيأ (LIs) والحجم المتوسط (L'm)

LIs = الحجم المهيأ الابتدائي.

L'm = الحجم المتوسط.

Ym = متوسط التشوه المرن لنظام (METW).

Lt = ثابت التمدد الحراري للعدة

ولزيادة الوقت بين اعادة الترتيبات للعدة (تقليل عدد الترتيبات للعدة) من الضروري

تقليل البعد المهيأ لقيمة محددة

$$L''m = Lmin + \delta/2 \quad \dots \dots (2).$$

حيث :-

L''m = البعد المتوسط الجديد.

Lmin = اقل حجم على الرسم.

δ = الانحراف المعياري standard deviation.

ومن المعادلة (1) و(2) نوجد الحجم المهيأ الجديد (L2s) المعادلة (3):

$$L2s = L''m - \Delta = Lmin + \delta/2 - Ym - L1 \dots (3)$$

حيث تستخدم هذه المعادلة لحساب بعد التهيئة الذي يمكن استخدامه لعمل معايره لجهاز تثبيت العدة، ان وقت التعديلات للعدة سوف يزداد الى (t2s).

ان عملية تشغيل المشغولات على ماكنة الخراطة تمر بمرحلتين هما :-

1- مرحلة التهيئة :- وفيها يتم تهيئة العدة على الحجم المتوسط ثم تشغيل مجموعة من الشغلات وباستخدام بيانات المشغولات (وقت التشغيل، قطر الشغلة بعد التشغيل) نرسم المخطط النقطي (Dotted Diagram) ومن الرسم نحسب Lmin (اقل حجم على الرسم) وايضا نحسب δ (الانحراف المعياري) وباستخدام المعادلة (3) يتم حساب بعد التهيئة.

2- مرحلة التشغيل :- وتشمل عدد من الاعمال تؤدي بالتتابع هي نصب وربط

الشغلة وتشغيل الماكينة اكمال عملية التشغيل ورفع العدة وسحب العدة السيطرة على الشغلة ايقاف الماكينة ورفع المشغولة.

5- الحالة التطبيقية Case Study

تم لهذا الغرض اجراء تطبيق عملي بالقيام بتجربة تم من خلالها حساب بعد التهيئة من خلال تشغيل مجموعة من النماذج (12) نموذج من الفولاذ 45 باقطار تختلف بمقدار (2-3) ملم على ماكنة الخراطة.

وتطلب لاجراء هذه التجربة المستلزمات التالية :-

1- ماكنة خراطة وتم استخدام ماكنة الخراطة ETM , Menser موديل 1988.

2- عدة خراطة عدلة (Straight-Turning Tool).

3- (12) عينه باقطار مختلفة .

4- رسم الجزء .

5- مايكروميتر (0-25), عمود قياسي (Standard Shaft), خراط مهيء (Setup Template), محدد سمك (Thickness Gauge).

اما خطوات التطبيق العملي كالآتي :-

1- تنصيب العدة في حامل عدة الماكينة ونضبطة في موقعة.

2- ننصب العمود القياسي ونضبطة بين مراكز الماكينة.

3- تهيئة الماكينة لتلائم ظروف القطع.

4- تهيئة العدة بواسطة العمود القياسي.

5- قياس قطر العينه قبل التشغيل.

6- نحدد التغذية ونشغل العينه.

7- نوقف القطع على الماكينة ونرفع العينه ونقيس ابعادها بعد التشغيل بعد تبريدها.

8- نعيد الخطوات 5,6,7 لل 12 عينه.

بعد انتهاء العملية ندرج البيانات جميعها في جدول لاستعمالها في رسم المخطط النقطي واجراء حساب بعد التهيئة باستخدام البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض.

6- نموذج حسابات بعد التهيئة (Ls)
لغرض حساب بعد التهيئة (Ls) نتبع الخطوات التاليه:-
ا- حساب القطر المتوسط (Dm) باستخدام جدول (1) جدول بيانات التشغيل.

$$Dm = \sum_{i=1}^n Dbl/n \quad \dots\dots(4).$$

حيث:-

Dm = القطر المتوسط.

Dbl = قطر العينة قبل التشغيل.

Dpart = القطر بعد التشغيل.

(ts) = وقت تثبيت العينه.

n = عدد العينات.

$$Dm = (42+43+42+43+41+41+44+45+44+40+45+45)/12 = 42.916m$$

ب- باستخدام بيانات الجدول (1) نرسم المخطط النقطي كما موضح بالشكل (3) ومن خلال المخطط النقطي نحدد Lmin (اقل حجم على الرسم) وايضاً نحسب δ (الانحراف المعياري).

ج- نجد (Δ) (Correction) لجميع النماذج باستخدام المعادله (5) كما موضح في الجدول (2) وايضاً نحسب (mean Correction) باستخدام المعادله (6)

$$\Delta = (Dpart - Dm) / 2 \quad \dots\dots(5).$$

$$\Delta t = (\sum \Delta) / n \quad \dots\dots(6).$$

$$= (-14.5) / 12 = -1.208 \text{ mm}$$

د- باستخدام المعادله (3) نجد بعد التهيئة

$$Ls = Lmin + \delta / 2 - \Delta t \quad \dots\dots(7).$$

$$= 38 + 2.5 - (-1.208) = 41.708 \text{ mm}$$

[2]-Mike Allan," College of Engineering Machine Shop Facilities and Practices", July 2003.

[3]- Raj B Anand,"Static Error Modeling in Turning Operation and its Effect on Form Errors", MSc, University of Cincinnati, 2008.

[4]-تشابمان ج، ا، "تكنولوجيا الانتاج واعمال الورش" الجزء الاول، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 1990.

[5]- "Turning and Lath Basics", www.Manufacturing.Stanford.edu/processes/turning&lathbasic.pdf

[6]-Bahaa Ibrahim Kazem, Nihad F H Zangana Neural Network Based real time controller for turning process", Jordan Journal of Mechanical and industrial engineering (JJMIE), V1, N1, PP43-55, 2007.

[7]- "Fundamentals of Errors", WWW.nech.ulah.edu/nme7960/lectures/topic2-fundamentals_of_errors.pdf

[8]-Z.Car,B.Barisic,M.Ikonic,"GA Based CNC Turning center Exploition process parameters Optimization",Metalurgija Journal V1,N48,PP47-50,2009.

[9]-Amstead BH, Begeman L,"Manufacturing Process", seven edition, John Wiley& Sons, 1978.

[10] - بلان، اندريه، "مبادئ عمليات التشغيل الصناعي"، ترجمه حرب، مصطفى حمدي، دار العلماء العرب، 1990.

[11] - تشابمان ج، ا، "تكنولوجيا الانتاج واعمال الورش" الجزء الثاني، الدار العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 1990.

[12] - محمد حمودة، عبد المنعم، سيفين، لطفي لويز، "مبادئ الانتاج في هندسة وتشغيل المعادن"، دار الجامعات المصرية، 1998.

وباستخدام البرنامج المعان بالحاسوب المصمم لاجاد بعد التهيئة المثالي تم حساب المخرجات اعلا، شكل

(4) يوضح بعض العمليات الحسابية التي تمت باستخدام البرنامج المصمم.

7- الاستنتاجات

في هذا البحث تم استنتاج مايلي:-

1- ان ايجاد بعد التهيئة المثالي ضروري لزيادة الوقت بين اعادة الترتيبات للعدة (تقليل عدد الترتيبات للعدة) وتقليل عدد مرات ضبط العدة وبالتالي تقليل وقت وكلفة التشغيل.

2- عند ضبط العدة عند بعد معين يجب ايجاد الموقع المثالي الذي تكون ابعاد جميع قطع العمل ضمن حدوده.

3- ان كفاءة العملية التصنيعية تحدد بكمية التقليل الحاصل في وقت المناولة ووقت تشغيل المشغولة. وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على كلفة التشغيل.

4- تخطيط عمل ماكينة الخراطة بتقليل بعد التهيئة الى اقل حد ممكن يمكننا من استخدام الماكينة لعمليات تشغيليه وتصنيعية مختلفة .

5- ان التقليل من وقت التشغيل (Machining) ووقت المناولة (Handling) هو اهم عامل لزيادة كفاءة ضبط عدد التشغيل.

6- الاستعمال الواسع لمعادن القطع السريع (High-Speed Metal Cutting) مكن من تقليل وقت التشغيل بشكل كبير.

7- تصميم وبناء برنامج معان بالحاسوب سهل عملية اجراء الحسابات الضرورية لاجاد بعد التهيئة المثالي شكل (4).

8- المصادر

[1] - بورشنتين، ديمينتييف، " فن الخراطة"، دار مير للطباعة، موسكو، 1985.


[13]-Danilevsky, V,"Laboratory Work for Courses in Manufacturing Engineering", Mir Publishers, Moscow, 1983.

جدول (1) يوضح اقطار العينات المستخدم واوقات التشغيل


رقم العينة	قطر العينة قبل التشغيل Dbl(mm)	قطر العينة بعد التشغيل Dpart(mm)	وقت التشغيل (ثانية)	وقت التركيب (ثانية)	مجموع الوقت (ثانية)	الوقت المتراكم (ثانية)
1	42	40	37	20	57	57
2	43	41	38	20	58	115
3	42	39	55	20	75	190
4	43	40	55	20	75	265
5	41	38	56	20	76	341
6	41	39	39	20	59	400
7	44	41	48	20	78	478
8	45	43	38	20	58	536
9	44	42	39	20	59	595
10	40	38	37	20	57	652
11	45	42	58	20	78	730
12	45	43	40	20	60	790

جدول (2) متوسط فرق قطر العينات قبل وبعد التشغيل


رقم العينة	قطر العينة قبل التشغيل Dbl(mm)	قطر العينة بعد التشغيل Dpart(mm)	Correction $\Delta=Dpart-Dm/2$
1	42	40	-1.45
2	43	41	-0.95
3	42	39	-1.95
4	43	40	-1.45
5	41	38	-2.45
6	41	39	-1.95
7	44	41	-0.95
8	45	43	+0.042
9	44	42	-0.45
10	40	38	-2.45
11	45	42	-0.042
12	45	43	+0.042

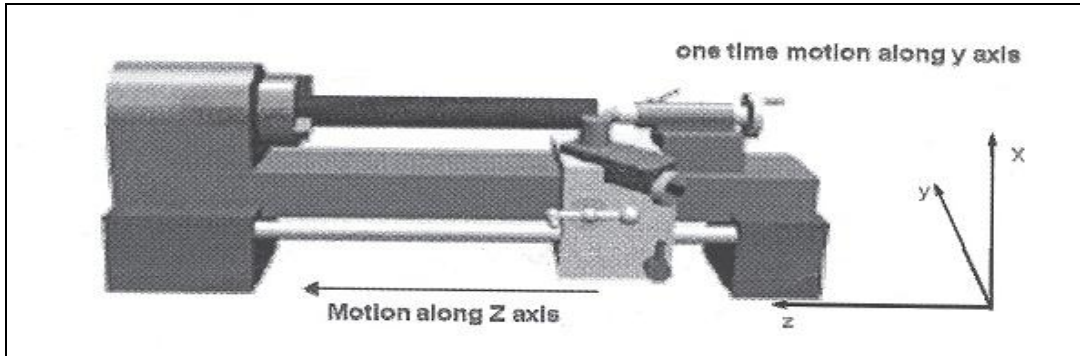

شكل (1) تهيئة عدة قطع ماكينة الخراطة في الاتجاهات الثلاث للحركة X, Y, Z [3]

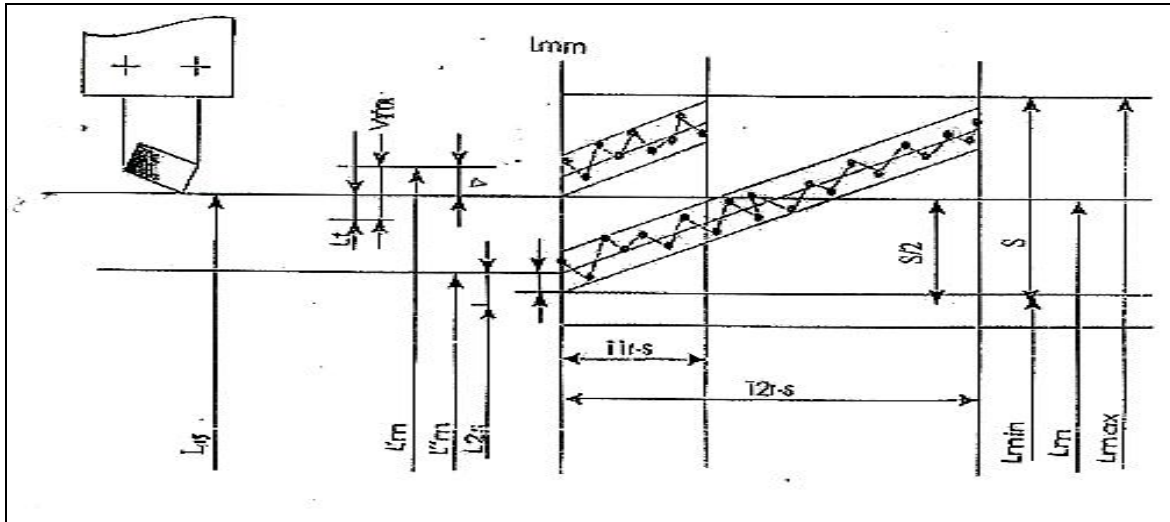

شكل (2) يوضح البعد المهيأ والبعد المتوسط للشغلة عن السطح المشغل [13]

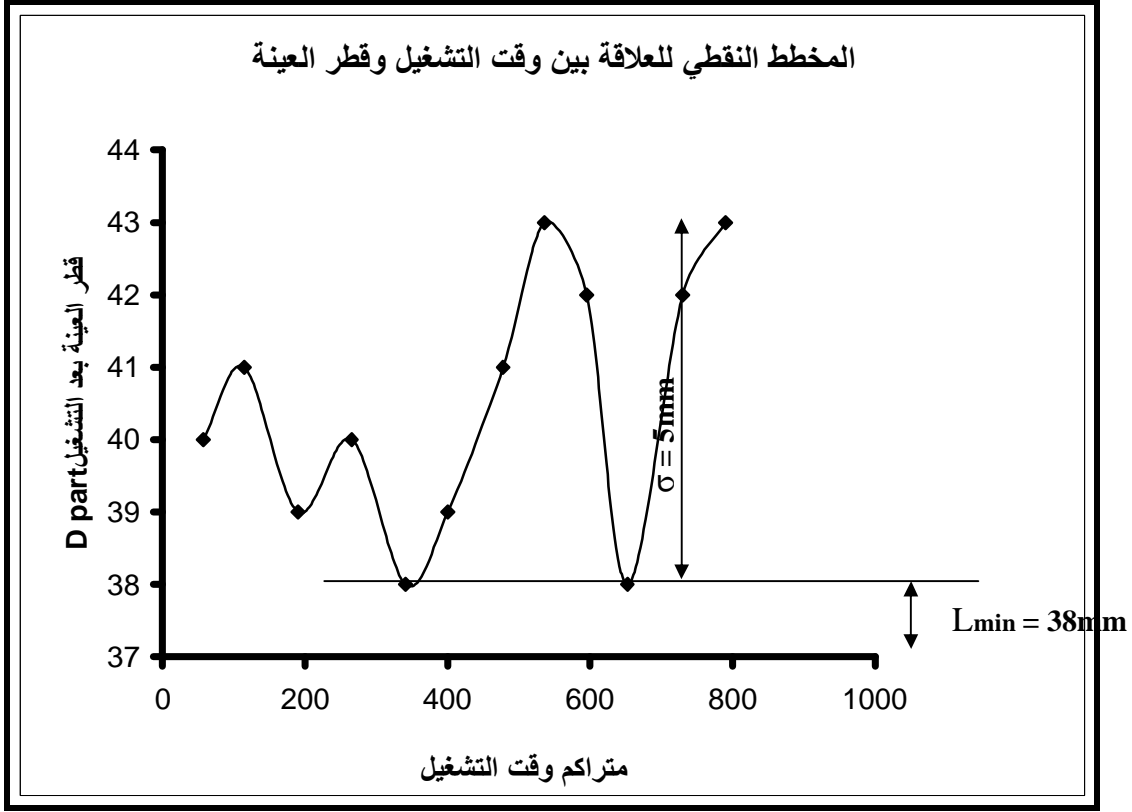

شكل (3) يوضح المخطط النقطي للعلاقة بين وقت التشغيل وقطر العينة

```
CLS
SCREEN 2
REM ***** THIS PROGRAMME IS WRITTEN *****
REM ***** BY *****
REM ***** TARIQ ZIAD & ALI MUHSEEN *****
REM N      = NUMBER OF BLANKS TO BE TEST
REM DM     = THE MEAN DIAMETER OF WORKPIECES
REM MAXD   = MAXIMUM DIAMETER OF MACHINED PART
REM MIND   = MINIMUM DIAMETER OF MACHINED PART
REM MEANC  = THE MEAN CORRECTION
REM LS     = SETTING UP SIZE
INPUT N
DIM D(N), DELTA(N), T(N)
OPEN "T1.DAT" FOR INPUT AS #1
OPEN "T2.DAT" FOR INPUT AS #2
OPEN "TIME1.DAT" FOR INPUT AS #3
OPEN "LS.DAT" FOR OUTPUT AS #4
PRINT #4, "PRINT THE INPUT ACTUAL DIAMETER OF BLANK Dbl"
PRINT #4, "*****"
FOR I = 1 TO N
INPUT #1, D(I)
PRINT #4, "I="; I, "D(I)="; D(I); "mm"
NEXT I
PRINT #4, "*****"
END
```

شكل (4) جزء من البرنامج الحاسوبي بلغة Q.Basic المستخدم لحساب بعد التهيئة